

广州市增城区住房和城乡建设局文件

增住建〔2021〕19号

关于 2020 年第四季度建筑工地质量安全和 文明施工检查情况的通报

各镇街，各项目建设、施工、监理单位：

我局于 2020 年 11 月 26 日至 12 月 31 日对全区建筑工地开展 2020 年第四季度质量安全和文明施工检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

（一）检查情况

本次共检查工地 392 个，发出整改通知书 296 份，其中对 41 个工地责令全面停工整改，72 个工地局部停工整改，254 个工地限期整改；对 23 家建设单位、53 家施工企业和 46 家监理企业实行省动态扣分；对 122 名项目经理、69 名专职安全员、114 名总监理工程师和 33 名专业监理工程师实行省动态扣分处理；对 9 家建设单位、21 家施工企业和 21

家监理企业记录不规范行为。

（二）奖惩情况

对广州市创基房地产投资有限公司丽江国际二期北地块等 11 个质量管理、安全生产和文明施工管理较好的建筑工地进行通报表扬（详见附件 1）。

对增城区荔城街庆丰村远洋房地产项目等 12 个项目管理不到位的建筑工地进行通报批评（详见附件 2）。

二、存在问题

检查发现建筑工地质量安全管理问题主要集中在以下四个方面：

（一）企业主体责任落实不到位。部分企业安全生产责任体系不健全，安全投入不足，安全意识淡薄，部分项目人员到位情况差，履职能力不足，安全管理松懈。

（二）危险源排查管控不足。危险源排查情况未及时上报，存在没有方案就开始施工，未严格按照专项方案实施、没有验收就进入下一道工序等问题。

（三）第四季度自查自纠流于形式，不彻底，不全面。部分企业未严格落实“一线三排”要求，整改内容不完整，现场存在较多重大安全隐患。

三、下一步工作要求

（一）各在建工地建设、施工、监理单位要加强自查自纠，对排查出安全隐患要进行分级管理，落实责任人、落实整改措施、落实整改时限，确保整改到位，隐患得到全面消除。进一步加大对深基坑、高大支模、建筑起重吊装等危险性较大的分部分项工程的管理，严密防范坍塌、高处坠落和

物体打击等危害性大及易发多发事故。

(二)各参建单位要以通报表扬单位为榜样,主动学习,主动交流,促进项目质量安全和文明施工管理水平的提高。我局将对通报批评的项目实施差异管理,加大检查频率和惩戒力度。如连续两次被列为通报批评的项目,我局将采取最严厉的行业处罚措施,坚决用铁的手腕遏制各类安全事故发生。

(三)各参建单位要做好节后复工复产工作,开展复工前安全检查,对现场的机械、设备、防护设施、脚手架、电气设备停用时间长的要进行检查、维修加固,项目部要高度重视,应与监理方组成检查小组,由项目经理、总监带队,对施工现场和生活区逐一检查。未检查整改到位的、未按程序办理复工申请的,不得擅自组织施工,一经发现将从严从重处罚。

附件:1.增城区 2020 年第四季度通报表扬项目
2.增城区 2020 年第四季度通报批评项目

广州市增城区住房和城乡建设局

2021 年 3 月 9 日

(联系人:姚淦淇,联系电话:020-32156216)

附件 1:

增城区 2020 年第四季度通报表扬项目

序号	项目名称	建设单位	项目 负责人	施工单位	项目 经理	监理单位	项目 总监	属地
1	广州市创基房地产投资有限公司商业, 垃圾站、地下室(自编号 S-3A#、S-3B#, P2-1#、P0、P2-2#、P2-3#); 生鲜超市, 公共厕所(自编号 S-5#); 商业, 住宅(自编号 S-4#, 15#); 商业, 住宅, 公建(自编号 S-6#, 16#、17#) ZCJD20181114003)	广州市创基房地产投资有限公司	张敬群	广东诚尊建筑工程有限公司	应江阳	广东建海工程项目管理有限公司	孙春辉	荔城街
2	广州增城区润昱置业有限公司华润广州增城三联村 082 地块项目商业, 住宅(自编号 5#、11#、13#); 商业, 住宅, 开关房(自编号 14#—17#); 住宅(自编号 6#—10#、12#) ZCJD20190129002	广州增城区润昱置业有限公司	张世魁	中建三局第二建设工程有限责任公司	李艳东	中海监理有限公司	王福田	荔湖街
3	广州孚创房地产开发有限公司商业, 住宅, 公建(自编号 1#, 2#); 住宅、公建(自编号 3#、4#、11#、13#); 住宅(自编号 5#、6#); 住宅, 地下室(自编号 7#, DX-01~DX-02)	广州孚创房地产开发有限公司	冷云浩	中建八局第二建设有限公司	黄书炎	广东竞成工程项目管理有限公司	陈岸	中新镇
4	公建(自编号 G2 座、G3 座); 住宅, 岗亭, 连廊, 更衣室, 变配电房, 地下室(自编号 1 座、3 座、4 座—6 座、B1 座、G5 座、B2 座、B3 座、TD01、TD02); 住宅, 物业管理(自编号 2 座, G6 座); 住宅(自编号 7 座、8 座)	广州市增城区顺轩房地产有限公司	李华可	中铁十八局集团有限公司	王雄虎	北京中协成工程管理有限公司	杨明辉	中新镇

5	广州市品秀房地产开发有限公司住宅（自编号 5#）；住宅（自编号 6#）；商业，保安亭，公建，地下室（自编号 S1#，FGJ-2#，GJ-14，GJ-16-1，DX8#）	广州市品秀房地产开发有限公司	崔拥军	中国建筑第二工程局有限公司	赵琳	广州越秀地产工程管理有限公司	黄卫琳	新塘镇
6	广州新滔环保科技有限公司办公，地下室（自编号 1 栋，DX-1、DX-2）；办公，公建（自编号 2 栋）；办公（自编号 3 栋）；办公（自编号 4 栋）；公建（自编号垃圾站）	广州新滔环保科技有限公司	梅毅	深圳泛华工程集团有限公司	陈琳	深圳市振强建设工程有限公司	李新	新塘镇
7	增城市新塘工业加工区开发总公司商业，住宅，公建（自编号 SY-1#、SY-2#、SY-3#、SY-4#，A#、B#、F#、G#、H#、J#）；住宅，公建（自编号 C#、D#、E#）；垃圾收集站，地下室（自编号 LJ、DX-1#、DX-2#、DX-3#）	广州增城开发区建设发展有限公司	梁越	广州建筑股份有限公司	余文浩	广州建筑工程监理有限公司	苏柱艺	开发区
8	新世界增城综合发展项目商业、办公、酒店、公建、连廊（自编号 1#、3#、2#、4#、11#）	广州永沛房地产开发有限公司	张立	中国建筑第八工程局有限公司	王凯	广州宏达工程顾问有限公司	许建军	永宁街
9	住宅，地下室（自编号 19#，DX1）；垃圾站（自编号 33#）	广州市万美房地产有限公司	陆恩源	中国建筑第二工程局有限公司	李东	广东建科建设咨询有限公司	许永祥	永宁街
10	广州市增城区公共建设项目管理服务中心增城区人民医院改扩建工程住院楼、门诊医技楼，风雨廊，污水处理站，开闭所，地下室（自编号 A1，C1，C2，C3，DX-P1~DX-P5）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	张瑞	深圳市建工集团股份有限公司	高玉亭	广州建筑工程监理有限公司	何智源	增江街
11	商业，住宅，公建，地下室（自编号 5#-1、6#-1，5#-7#，6#-2，D1-2、D2-2、D3-2）	广州碧庆房地产开发有限公司	陈彪	深圳博建智慧建造科技有限公司	廖定权	广州广骏工程监理有限公司	张书芬	增江街

附件 2:

增城区 2020 年第四季度通报批评项目

序号	项目名称	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监	现场情况	处理结果	属地
1	增城区荔城街庆丰村荔城大道南侧 83001220A20099 地块住宅小区项目-住宅、商业、公建（自编号 1#、2#，1-1#、2-1#，2-2#、2-3#、2-4#、2-5#）【±0.000 以上】 ZCJD20201102001	广州市远泰房地产开发有限公司	李权	湖北同瑞建设发展有限公司	郑传西	广东华杰建设工程监理咨询有限公司	王常存	1. 抽查 1#楼：①1#楼地下室顶板支撑体系采用套扣脚手架搭设，与方案中所诉钢管脚手架不符，责令停工整改；②地下室侧墙脚手架需增设斜撑，局部位置扫地杆缺失；③周边支护、监测点未完善验收手续，待验收合格方可开展影响区域的施工作业；④未提供基础检测相关资料； 2. 2#楼、3#楼：①局部位置放坡、支护与方案不一致，需立即整改并停止影响区域的施工作业，完善支护、监测点验收手续后方可恢复；②南侧挡土墙施工需保障作业面施工安全；③3-1、3-2 楼于施工许可证核发前施工，需进行结构鉴定； 3. 现场其它问题：①东西走向临时车道两侧支护未完成；②泥浆池周边防护不完善；③需加强土方开挖顺序管理，临时推土不可过高；④1#塔吊经检测、验收合格后方可投入使用；塔吊围蔽不到位； 4. 生活区：个别板房临近山体，山体未进行地质灾害治理，需设置挡土措施，并撤离居住人员。	建设单位、施工单位、监理单位、上报不规范行为	荔城街

2	广州市绿湖置业有限公司办公 (自编号 2#—33#、36#—55#、60#—87#); 开关房 (自编号 96#) ZCJD20180827002	广州市绿湖置业有限公司	曾涛	广东金裕建设工程有限公司	陈鹏	佛山市南海城乡建设工程有限公司	杨庆凡	1. 塔吊围蔽高度不足, 塔吊电缆直接挂于塔身未绝缘挂设, 塔吊未进行信息公示; 维保记录安装单位维保人员存在代签、冒签现象; 本月维保不及时; 现场塔吊需经维保单位检查合格后方可恢复使用, 维保人员需与安装告知表人员一致。 2. 电梯井防护不到位; 楼梯旁预留洞口未进行全封闭防护; 楼梯防护栏杆高度、立杆间距需核实是否符合规范及设计要求; 建筑外架拆除前需完成窗台、落地窗、阳台的栏杆安装; 3. 建筑外架安全网未满挂; 地下室采光井上外架立杆吊脚搭设仍未进行处理; 建筑物三楼阳台位置外架立杆吊脚搭设, 立杆间距过大; 4. 场地内文明施工差, 建筑垃圾清理不及时, 扬尘控制不到位, 施工通道不畅通; 5. 施工单位对我站整改通知单提出问题整改落实不到位; 6. 检查期间监理单位无管理人员在岗; 监理单位对项目施工巡查、旁站不到位, 未督促施工单位对现场隐患进行整改;	对施工单位、监理单位作省动态扣分	荔湖街
---	---	-------------	----	--------------	----	-----------------	-----	---	------------------	-----

3	旅馆（自编号 1#~23#、25#~28#）；旅馆，其他（自编号 24#，给水泵房、温泉给水泵房）；电房（自编号 B1#）	广州金叶子酒店有限公司	钟珍瑜	浙江欣捷建设有限公司	沈国荣	广东远顺建设监理有限公司	张晓丹	1. 工地高边坡局部安全防护未到位，需设置警示围蔽及专人看护； 2. 局部楼层边坡临边防护不到位； 3. 文明施工管理不到位，6 个 100%不达标； 4. 责令全面停工整改。	全面停工（对建设单位、施工单位、监理单位、项目经理、总监理工程师、专职安全员、专业监理工程师进行省动态扣分，对建设单位、施工单位、监理单位上报不规范行为）	派潭镇
---	---	-------------	-----	------------	-----	--------------	-----	--	---	-----

4	中新镇集丰村新建住宅项目	广州奥名置业有限公司	银联宜	南京盛尊建筑工程有限公司	安宏涛	广州广保建设监理有限公司	李志平	1. 基坑边及边坡降尘措施不足，未按要求设置喷淋设施； 2. 地下室底板迎水面局部防水未完善； 3. 边坡放坡不足，局部边坡过陡，未设置安全警示措施，无边坡支护方案，未按要求到对应行政主管部门完善地灾评估及治理措施； 4. 楼层内施工通道不畅，施工通道安全防护不足，塔吊覆盖范围内通道未设置防护； 5. 塔吊基础未按要求设置围蔽，未设置信息公示牌，塔吊电缆与塔身未设置绝缘措施； 6. 支模体系局部顶托过长，局部立杆损坏，拆模过程中安全防护不足； 7. 外架安全防护不足，临边防护稳定性不足，无踢脚板，无水平拉杆，剪刀撑扣件不足； 8. 地基与基础验收滞后； 9. 项目经理未在场履职	全面停工（对施工企业进行省动态扣分）	中新镇
---	--------------	------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--	--------------------	-----

5	广州市增城市广英服装有限公司 厂房（自编号 1#）、厂房（自编号 2#）、员工餐厅、员工宿舍（自编号 3#）、厂房（自编号 4#）、厂房（自编号 5#）	广州市增城市广英服装有限公司	曾达文	广东永盛建筑工程有限公司	黄华山	广东广信建筑工程有限公司	刘心泉	1. 4#楼卸料平台不符合要求，材料长期堆放未及时转运，使用多个自制料斗。 2. 地下室施工照明不足，没有通风设备，电梯井口未封闭。 3. 有钢筋加工区未设防护棚，使用非标起重设备。 4. 消防施工操作平台搭设不规范，消防管回拉杆设置不规范。 5. 围墙公益广告设置不符合广州市绿色围蔽 V2.0 版的要求。 6. 个别后植钢筋较为松动。 7. 移动卸料平台不符合要求，使用槽钢、搭接焊、硬防护不足。 8. 普通支模体系搭设未严格按方案搭设，须加固。 9. 施工现场垃圾较多，未清理，扬尘控制不到位，文明施工差。 10. 各责任主体未有效开展自查自纠，未严格执行增住建整改【2020】11260305 号进行整改，总监多次抽查不在岗。 11. 请按各专家提出问题逐一整改落实。	对施工企业、监理企业、项目负责人、总监省动态扣分；全面停工	新塘镇
---	---	----------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--	-------------------------------	-----

6	广州紫云山庄房地产有限公司住宅 (L2-11~L2-13、M2-7~M2-9、F-4、F-5、L-11~L-13、M2-10~M2-12)； 商业、住宅 (GJ-6-1、L2-8~L2-10)； 更衣室、地下室 (GJ-23、DX-3a-1、DX-3a-2、DX-3b-1、DX-3b-2)；垃圾 压缩站 (GJ-1-7)；商 业、住宅、公建 (GJ-6-3、GJ-6-10、F-3、L-5~L-6、GJ-6-2、GJ-6-4、GJ-6-7)	广州紫云山庄房地产有限公司	袁广发	广东合创工程总承包有限公司	郑晓鸿	广东珠江建设工程监理有限公司	涂勇	对 A 段 L2-13 栋抽查发现如下问题： 1. 首层在高空坠物影响范围内设置钢筋加工场，材料堆放区，未采取相应的措施。 2. 外架未严格按方案搭设，剪力墙转角位连墙件不足，8 层卸荷钢丝绳严重滞后（已施工至 13 层），硬防护层杂物堆放过多。 3. 人货梯处连墙件普通不足，附墙架处立杆中断未采取加固措施，开口处未设“之”形架。 4. 楼层建筑垃圾，生活垃圾多，工人随地大小便，文明施工差，楼层内洞口防护措施不到位，警示标示少。 5. 移动卸料平台设置在出入口及工作区的上方，不合理。 6. 13 层外架平桥堆放过多杂物，安全网高度不足，对首层作业区不利。 7. 消防抽查、消防栓位置差，抽查时无水，灭火器材少。 8. 质量方面，对已使用的钢筋铭牌进行抽查，未送审，报验资料差。 9. 管理方面：项目开展自查自纠流于形式，问题多，其余未尽项按专家组的检查情况表进行整改。	对施工企业、监理企业、项目负责人、总监、安全员、专业监理工程师省动态扣分处罚；	新塘镇
---	--	---------------	-----	---------------	-----	----------------	----	--	---	-----

7	广州利之城产业投资有限公司平安（增城）科技硅谷项目（一期）宿舍，配建停车场，地下室（自编号D-01#、D-02#，E-01#）；厂房（自编号C-01、C-02#、C-03#~C-05#、A-01#、A-02#、B-01#）	广州利之城产业投资有限公司	林卓群	广州市明辉建设工程有限公司	张展新	广州市市政工程监理有限公司	邱连波	1. B-1 栋轮扣支模架未按专项方案施工，龙骨使用单钢管，楼梯边梁悬挑钢管支顶，支模架个别立杆吊脚，梯板支架方案为钢管，现场使用轮扣支架。 2. B-1 栋预留洞口未设通长钢筋，洞口临边防护滞后。 3. B-1 栋工人使用门式操作架未设防护栏杆，工人未佩安全带。 4. B-1 栋外架与建筑物间距过宽，平桥防护不到位，卸荷钢丝绳长度不足且未设安全弯。 5. 移动式卸料平台两侧缝隙较宽，固定环存在单螺帽固定，两侧未用三角枋塞紧。 6. D01 栋 23 米高支模论证方案，不能很好指导施工作业，缺细部大样做法，支撑方式不合常规支模，架体水平防护缺失，临边操作空间狭窄，存在较大安全隐患。 7. D01 栋轮扣支模架搭设与方案不相符，横杆固定处未扣紧，违规使用轮扣式搭设超 8 米以上梯层间支模，违规使用外架作为边梁支架。 8. D01 栋局部露台缺防护，安全隐患较大，楼梯洞口临边防护滞后。 9. 提供自查自纠记录全为符合要求，现场安全隐患到处都有，自查自纠造假，流于形式。 10. 监理例会签到表多为复印，有造假嫌疑，项目负责人，总监签收文件笔迹与本人签字不相符。	总监、项目经理、专监省动态扣分；施工、监理企业上报不规范行为	新塘镇
---	---	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--	--------------------------------	-----

8	广州市合德物业管理有限公司百湖物流商城物流商城中转仓库，消防水池及泵房（自编号 A，D1）；物流商城中转仓库，地下室（自编号 B，D2）	广州市合德物业管理有限公司	陈柱坚	广州市裕建工程有限公司	廖航	广州永安工程管理有限公司	周伟	1. 四季度检查自查自纠流于形式，无影像记录不，无整改意见。 2. 钢构二层吊装方案未结合现场情况编制。 3. 二层铺板临边无任何防护、警示，隐患严重，极易高坠，上下无专用通道，未设置安全平网。 4. 梯间使用非标吊具吊运砖、砂浆。 4. 消防水池，水泵房有限空间无通风设施，无有毒有害气体检测设备。 5. 水池外脚手架未与结构拉结。 6. 安全通道不稳固，未满铺。 7. 水池基坑钢板桩变形外凸。 8. 材料乱丢乱放，临时堆土未覆盖。 9. 1 氧气、乙炔瓶堆放不符合要求。	全面停工，建设、施工、监理企业不规范行为，建设、施工、监理企业省动态扣分	宁西街
---	--	---------------	-----	-------------	----	--------------	----	---	--------------------------------------	-----

9	厂房（自编号A1-A3）；厂房（自编号A2加建第6至10层）	广州市广业纺织有限公司	湛浩其	广州捷升建筑工程有限公司	李剑明	中科经纬工程技术有限公司	文灿波	1. A3栋物料提升机未经验收合格已投入使用。 2. a2栋人货梯停用期间需关门上锁经各方联合验收合格后方可使用，司机不得与物料提升机司机混用。 2. A2栋悬挑卸料平台未按方案搭设，已投入使用，堆载材料需立即清出，锚固端长度不足。 3. a2、a3首层外架内侧二步须增设大横杆，外架平桥杂物多，未及时清理，外架平调安全兜底网未搭设。 4. 临时用电管理差，三级电箱未按要求用线接线，无线路图，无巡查记录，无隔离开关，无端子板，挂设外架电缆无绝缘措施。 5. A2栋楼梯及平台临边防护滞后，混凝土成型质量差，个别露筋，八层边梁，七层边柱底个别露筋。 6. 检查时，项目经理、总监不在岗，两个工人未佩戴安全帽。 7. A2栋6、7层及以上消防立管安装滞后。 8. 未提供三方第四季度自查自纠记录资料。	施工、监理企业，项目经理、总监省动态扣分	宁西街
---	--------------------------------	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---	----------------------	-----

10	广州惠康医院有限公司增城惠康医院综合大楼、地下室（自编号 1#）；职工宿舍（自编号 3#）；司法鉴定及传染病楼（自编号 2#）	广州惠康医院有限公司	祁昱时	湖北德盛源建设工程有限公司	张伟	广州市黄埔建设监理有限公司	刘殿新	一、抽查资料，主要存在以下问题：1. 监理企业带班检查流于形式，缺周检记录，发出通知单（安全）最近为 8 月份，未提供质量通知单；2. 施工企业带班检查资料、日检资料、安全员日志、安全巡查记录缺失；3. 有限空间专项方案、应急救援方案缺专项演练记录；4. 车辆、设备进出场台账、记录缺失；5. 无天花吊顶材料，进场报审缺失、报告未提供。 二、抽查现场，主要存在以下问题： 1. 自编号 4#物料提升机抽查时无人开机，提升架停留在三层，首层机架门没有关闭，存在工人开机的嫌疑； 2. 抽查综合楼东北侧高边坡，旧有砌石，边坡坡脚被破坏，该边坡未落实地质灾害评估，边坡影响范围内严禁站人作业； 3. 室外排水井、室内楼梯、地下室集水井未能有效封闭，里面防护缺失； 4. 抽查宿舍卫生文明较差，垃圾堆积、污水横流、生活污水未经处理直排市政管网，消防器材不足； 5. 临时用电不规范，电线电缆乱接乱拉，拖地现象问题严重； 6. 综合楼地下室顶板局部开裂渗水，未有相关处理措施； 7. 抽查时项目负责人、总监未到岗履职。	对建设单位、施工单位、监理单位记不规范行为；对项目经理、总监、安全员、专监扣分	增江街
----	---	------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---	---	-----

11	广州敏景房地产开发有限公司增城区石滩麻车村162亩房地产开发项目基坑支护与土方开挖 ZCJD2020061800 1	广州敏景房地产开发有限公司	朱伟雄	梅州市敏捷建筑工程有限公司	李庆文	广州城工程管理有限公司	刘杰	1. 项目未落实广州市增城区住房和城乡建设局检查整改通知书编号：增住建整改【2020】12120501的16#楼停工要求。16#楼1~4层外架连墙件拆除，未采取其他有效措施拉结；安全网局部面违规拆除，楼内交叉作业面较多，用电不规范植筋检测不及时。 2. 抽查自编号6#塔吊，主要问题有：1、现场围蔽未完成，未设置信息公示牌；2、11月维保记录维保人员非安装告知表上安拆人员；3、第一道附着安装，未提供第三方检测报告以及附着验收记录；4、16#楼人货梯未按要求办理进场作业告知手续。 3. 抽查自编号5#塔吊，安装验收记录未能提供。 4. 抽查16#楼位置地下室，主要问题有：1、作业区照明措施不足；2、电线电缆拖地、超长距离使用而未采取绝缘保护措施；3、楼栋施工缝上部未采取防护措施；4、地下室外侧基坑局部位置裸露土覆盖措施不足。 5. 项目使用锤击桩未提供相关手续。 6. 商业A、商业B、商业C、15#楼、16#楼未发放施工许可证已进行施工作业。 7. 基坑局部位置支护未按方案执行。 8. 项目未按“六个百分百”要求进行道路硬化、使用定型化洗车槽、裸露土覆盖措施	对建设、监理、施工单位记不规范行为)	石滩镇
----	--	---------------	-----	---------------	-----	-------------	----	--	--------------------	-----

12	广州市长业建材有限公司广州市长泽新型建筑材料有限公司预拌商品混凝土及预拌砂浆生产项目生产车间工程【±0.000以下】 ZCJD20200826002	广州市长业建材有限公司	陈玉雄	广东城市建设集团有限公司	邱祚	广州市至恒工程建设监理有限公司	刘德星	一、抽查资料，主要问题有：1. 项目参建各方未按增住建【2020】151、153号文落实自查自纠工作；未按照“一线三排”要求作自查自纠工作，未提供车辆设备进出场记录，未见防疫措施； 2. 施工企业带班检查记录、日检资料、安全员日志巡查记录； 3. 高大支模未见监测方案记录，未见专家意见回复单，未提供基坑专项方案，现场基坑边泥土高堆； 4. 未提供材料进场报审记录，未见安全绳、安全带送检记录或报告； 5. 监理细则未见针对性，未按工程分部分项分开编制、未见扬尘治理项； 6. 该项目未发放施工许可证，地基与基础分部已隐蔽，未组织验收工作。 二、抽查现场，主要存在以下问题： 1. 办公楼已封顶，桩子分部验收手续严重滞后； 2. 项目靠北侧存在高边坡，高边坡未落实任何支护措施，未落实监测，边坡影响范围内严禁生产性施工作业，严禁站人； 3. 进料口基础存在深基坑未编制专项施工方案，未落实任何支护措施，基坑底违规作业； 4. 办公、生活区、现场作业区消防器材设施配备不足，未设置消防水栓； 5. 办公楼混凝土观感质量较差，存在胀模大肚问题，混凝土随意打凿、钢筋外露未有相关出处理措施； 6. 现场临时通道未有硬底化，非作业面土体裸露覆盖措施不足，6个100%严重不到位。	对施工单位、监理单位记不规范行为	增江街
----	--	-------------	-----	--------------	----	-----------------	-----	--	------------------	-----

公开方式：主动公开

广州市增城区住房和城乡建设局办公室

2021 年 3 月 9 日印发
